

DELTA®-FOL PVG

Pokyny pro montáž

- 1. Při pokládce fólie na bednění se pásy pokládají rovnoběžně s okapem a s přesahem min. 10 cm. Potištěná strana směřuje ke krytině. Před položením kontralatí se použitím těsnicí pásky DELTA®-NB 50 zvýší těsnost proti stékající vodě v místě perforací. Je-li sklon střechy max. o 6° nižší než je bezpečný sklon střechy (podle typu střešní krytiny), přesah se provádí min. v šíři 15 cm. Pokládka břidlice se provádí přímo na DELTA®-FOL PVG.

Při pokládce přes krokve se DELTA®-FOL PVG pokládá s mírným průvěsem. Pásy se pokládají s přesahem 10-15 cm. Je-li sklon střechy pod 22°, pokládá se fólie s přesahem 20 cm.

- 2. V okapové hraně je DELTA®-FOL PVG zakončena na okapovém plechu nebo pod okapovou fošnou (ne ve žlabu!).
- 3. U komínů a jiných prostupů střešním pláštěm se DELTA®-FOL PVG vytáhne a přikotví tak, aby bylo zabráněno vnikání deště a sněhu.
- 4. Nad místem prostupů či zářezů ve fólii – např. pro odvětrání – se provede fóliový okap z DELTA®-FOL PVG, který odvádí dešťovou a tající vodu na vedlejší krokvní pole.

Podrobnější pokyny pro montáž

DELTA®-FOL PVG naleznete na internetu

na adrese **www.dorken.cz**, případně kontaktujte naši kancelář

